

ITT Stereo 4000L
Endverstärker

Fehler: Kurzschluß im Ausgang

Ausgeführte Arbeiten:

- Markierte Bauteile ersetzt
- Unterbr. U1 beseitigt
(Ursache für Defekt)
- Ruhestrom auf 20mA und
Mittenspannung auf 21V
eingestellt
- Beleuchtung ersetzt
(3x7V, 1x12V)
- Netzkabel neu eingezogen
- Seilzug für AM-Bereiche
neu aufgezogen

