

Ersatz von IC3 (TCA 561) auf der Capstansteuerung 1.067.235.00/1.067.237.00

Bei einem Austausch des oben erwähnten Bausteins (50.05.0152) wird empfohlen, die Leitung zwischen R31 und R32 über einen Widerstand von 2,2 kOhm mit der -12 V-Speiseleitung zu verbinden. Je nach Hersteller des ICs läuft sonst möglicherweise der Capstanmotor nicht mehr an (siehe Bild).

Replacement of TC3 (TCA 561) on Capstan Speed Control 1.067.235.00/1.067.237.00

If replacement of above mentioned component (50.05.0152) becomes necessary we recommend to add a pull down resistor of 2.2 kohms between the -12 V supply and the line, to be found between resistor R31 and trimpotentiometer R 32 (see below).

#### Remplacement de l'IC3 (TCA 561) de la commande de cabestan

1,067,235.00 / 1,067,237.00

Nous recommandons, lors du remplacement du composant (50.05.0152) cité ci-dessus, de relier par une résistance de 2,2 kohms la ligne se trouvant entre la résistance R31 et le trimpotentiomètre R32, avec le -12 V de l'alimentation (voir ci-dessous).

